


Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

20kV  
330 kv

220 (V) تا 20kV  
380 (V) تا 330kV

ترانسفورماتورهای کم ولتاژ:

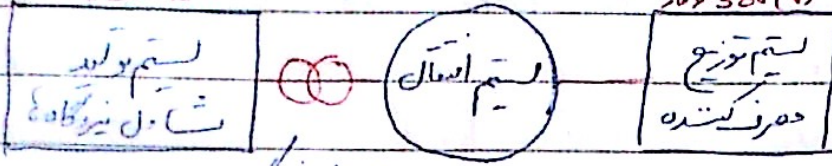

پیت‌های سردگرمی


ترانسفورماتورهای قدرت تحمیلی برای تبدیل سطح ولتاژ در سیستم قدرت می‌باشد

علت افزایش ولتاژ در شبکه‌های برق جلوگیری از افت ولتاژ و کاهش تلفات است

ترانسفورماتور کم به صورت 3 فاز و یک فاز می‌باشد

اجزای تشکیل دهنده ی ترانس:

1) ترانس فرکانس‌های تک فاز: از نوع سونی 2 نوع دارد. این هر دو از نوع تقاضا می‌باشند

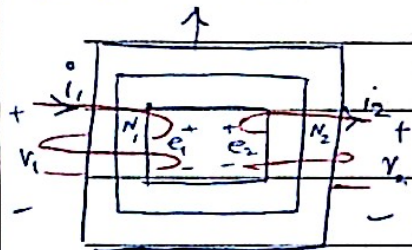

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$e_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

نسبت تبدیل  
ترانس

ترانس فرکانس‌های 2 عددیم پیچ و یک هسته فرومغناطیس شکل شده است

وضعیتی ترانس تبدیل سطح ولتاژ بدون تغییر فرکانس می‌باشد.

2) ترانس تک فاز ایده آل:

4 شرط زیر هر زمان با همی در ترانس ایده آل برقرار باشد:

Mehr

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

1) سیم پیچ ها تا اندازه مقاومت اهمی می باشد


2) کل فلو (فوران شار) مفاسمی از هسته عبور می کند

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

3) لغات هسته وجود ندارد (4) هسته (ضریب نفوذ پذیری مفاسمی نسبی)

$$R_m = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A}$$

یا بر مبنای نسبی باقی می ماند

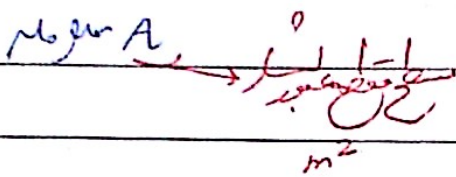

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$


روابط ولتاژ و جریان در ترانسفورماتور ایده ال:

$$V_1 = e_1 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = a$$

$$V_2 = e_2$$


$$N_1 i_1 = N_2 i_2 \Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{i_2}{i_1}$$

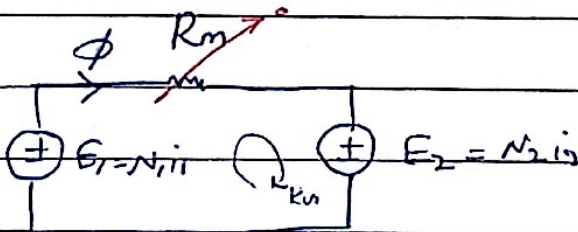

مدار معادل واحد ترانسفورماتور:

الف) فرض کنید شرایط اول ایده ال بودن برقرار نباشد یعنی سیم پیچ دارای

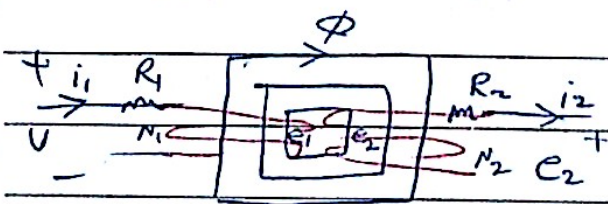

مقاومت اهمی باشد

1) حالت بی بار

Mehr

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{a} \Rightarrow i_1 = \frac{1}{a} i_2 \Rightarrow i_1 \sim 0$$


یک مقدار غیر ناخن  
جریان سه باری  
یا تحریک

$$i_0 = i \phi$$

نکته: وقتی مقاومت به سیم بیخ اضافه می شود روابط ولتاژ و جریان برابر با بودن

ایده ال است

(2) حالت بار داری:

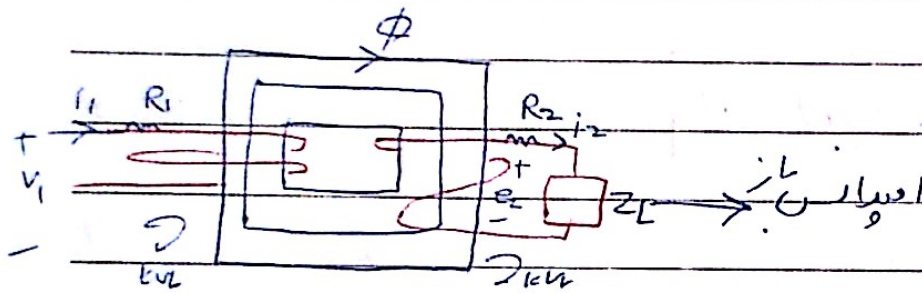

$$V_1 = R_1 i_1 + e_1 \quad V_1 > e_1$$

$$V_2 = e_2 - R_2 i_2 \quad V_1 < e_2$$

$$V_2 = 2L i_2$$

حالت بی ولتاژ القایی دور سیم بیخ بر حسب مانع عم فیزی مضامیر:

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} \quad \phi = \phi_m \sin \omega t$$

$$\Rightarrow e_1 = N_1 \phi_m \omega \cos \omega t \quad e_{m1} = N_1 \phi_m \omega = 2\pi f N_1 \phi_m$$

$$e_1 = \frac{e_{m1}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N_1 \phi_m}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow e_1 = 4.44 N_1 f \phi_m \quad e_2 = 4.44 N_2 f \phi_m$$


ولتاژ  $\rightarrow d \cdot H_2$

Mehr

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

سوال اسی کے درجے میں ہے

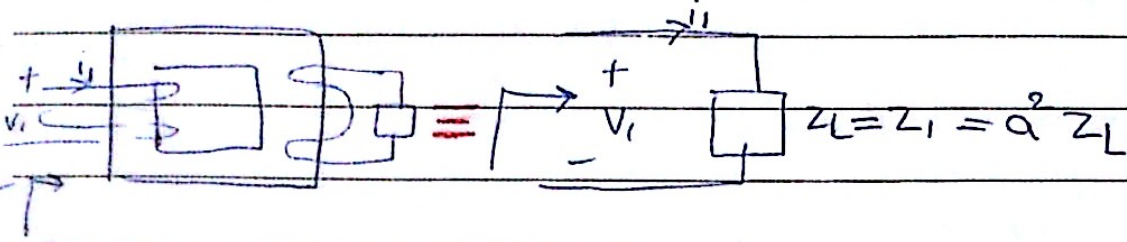


$$Z_1 = \frac{V_1}{i_1} = \frac{aV_2}{\frac{1}{a}i_2} = a^2 \frac{V_2}{i_2} = a^2 Z_L \Rightarrow Z_1 = a^2 Z_L$$


$$Z_L = \frac{V_2}{i_2}$$

ب) فرض میں ہم نے دیا ہے کہ اگر ہم اسے اس کے بعض حصوں میں لے کر لیں

انہوں نے بھی لکھا ہے

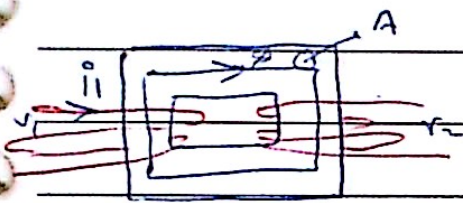

$$\phi = \phi_c + \phi_L$$

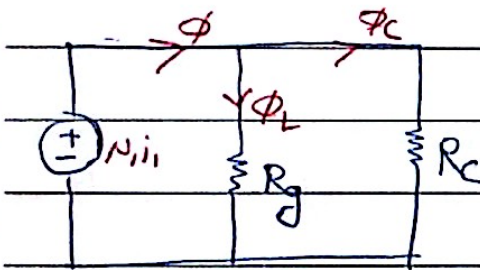

$$R_g = \frac{L_g \rightarrow m}{\mu_0 \mu_r A \rightarrow m^2} (\Omega)$$


$$R_c = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$L_{c1} = \frac{N_1^2}{R_c}$$

$$L_L = \frac{N_1^2}{R_g}$$

$$L_{c2} = \frac{N_2^2}{R_c}$$

$$L_{L2} = \frac{N_2^2}{R_{g2}}$$

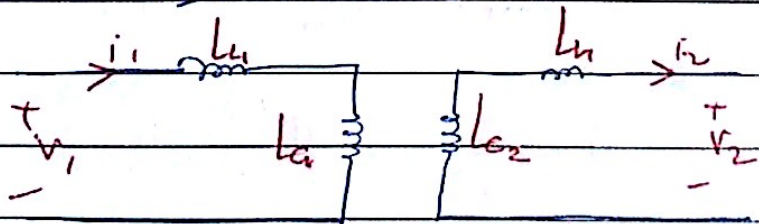

میلر کے حالات

تو اس کے حالات


Mehr

Date: \_\_\_\_\_


Subject: \_\_\_\_\_



(ج) فرض می شود که شرایط اول و دوم ایده آل بودن برقرار است یعنی لیم بیس  
دارای مقاومت اهمی بوده و کل فلوی نفاصی از هسته عبور نمی کند

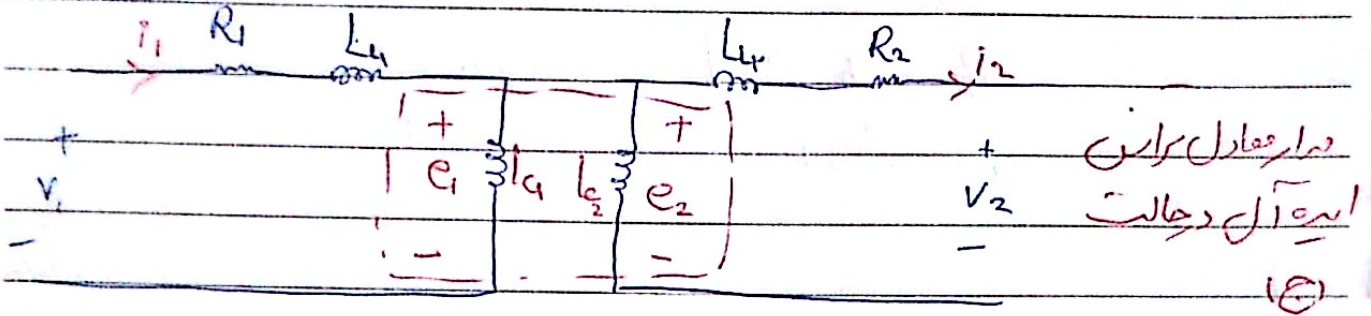

$B \propto \phi$

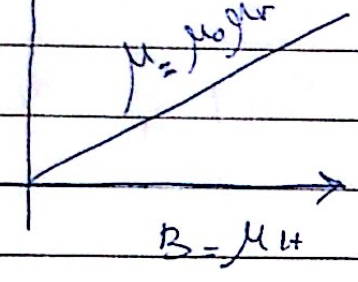


معادله هسته

نسبت هم

$$E = H L = N I$$

ولت  
نیوتن  
ولت  
م


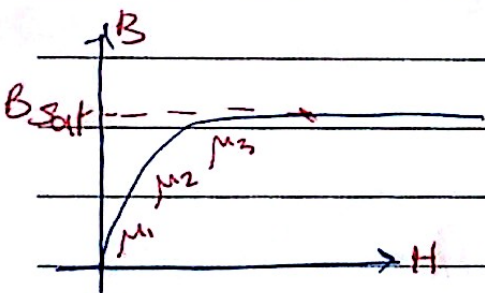


$$B = F(H) = \sqrt{H}$$

B تابع از H

منحنی B-H برآهسته  
منحنی یک ستاره  
منحنی B-H برآهسته  
غیر خطی

منحنی B-H هسته در حالت واقعی (منحنی چند مستطاره)

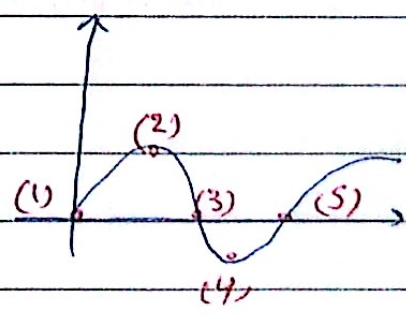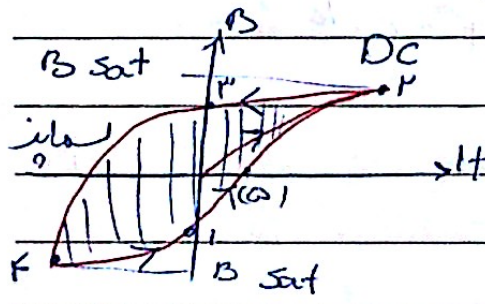

Mehr



امت محصور درختی B-H -  $P_h$  تلفات  
مستقیم

$$P_h \propto f$$

$$P_h \propto k_h \phi_m$$



$$P_h \propto \phi_m$$

$$P_h = k_h \phi_m^n f$$

↓  
تایب مستقیم

$$1 < n < 2$$

$$n = 1.5$$

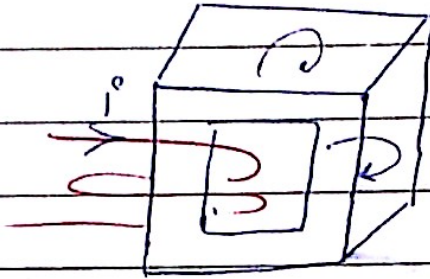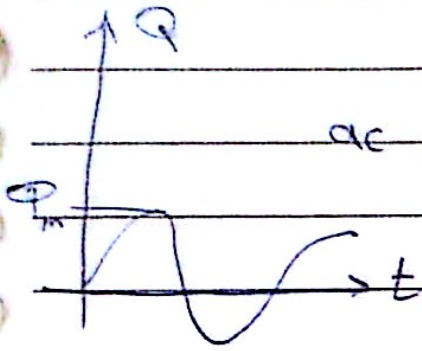

تلفات فولاد

$$R = \frac{l}{\mu A} (\Omega)$$

$$P_f \propto \phi_m$$

$$P_f \propto f$$

$$P_f = k_f \phi_m^2 f^2$$

تلفات فولاد  
تلفات فولاد

$$P_{core} = P_f + P_h$$

برای کاهش تلفات فولاد هستی ترانس یکبار در آنجا هستی و در یک فرقه های باز

هسته به یک طبق به هم برسی شده (هو این آن تایب) در صورت طبقه

روی هم قرار میگیرد


Date: \_\_\_\_\_



Subject: \_\_\_\_\_

«پیر الکتر»

وان در ترانس ایده ال:


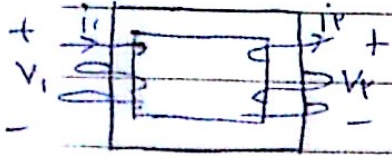


$$S_1 = V_1 i_1 = \alpha V_2 \frac{1}{\alpha} i_2 = V_2 i_2 = S_2$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \alpha \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{\alpha}$$

(دانشجویان میگویند که  $\mu_r + 1$  یعنی شش و چهارم ایده ال بودن بعضی می شود)


① اگر هستی B-H تک مداره باشد

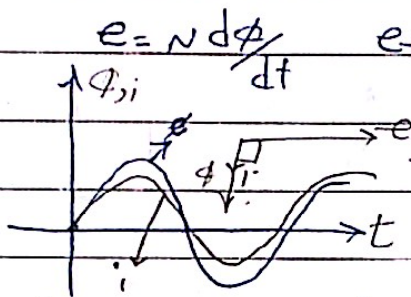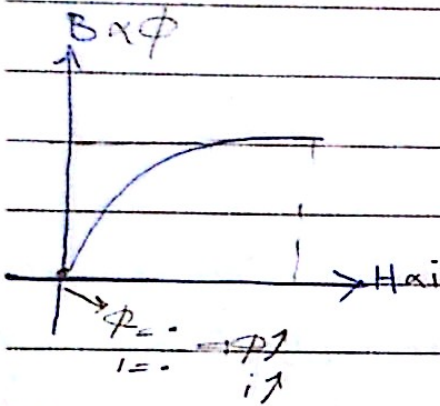

فولت می نامیم  $e \rightarrow \text{sin}$

از دستم باز  
المان سلف



حل القریبی هسته در حالت  $\phi_{i=0}$

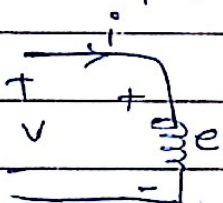


$$\phi = \phi_m \cos(\omega t - \pi/\mu_r)$$

$$v = v_m \cos(\omega t + \epsilon) \quad v_m \ll \phi_m$$

② اگر هستی B-H چند مداره باشد و در نظر گرفتن لغات

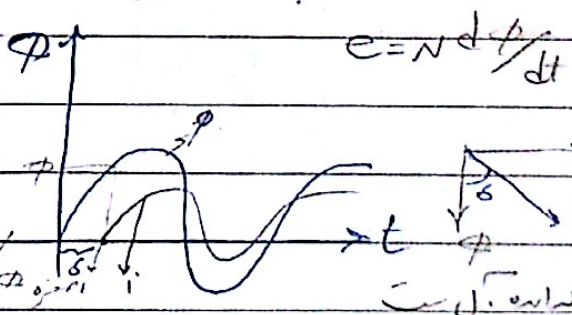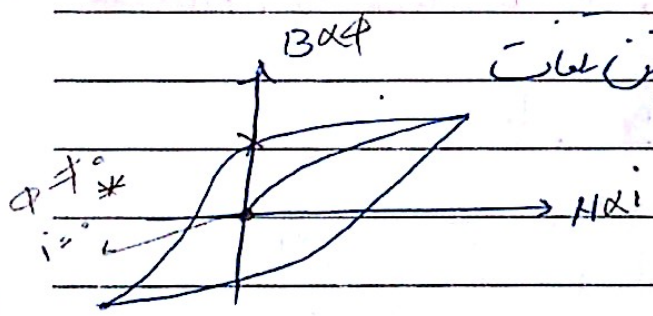

سلف که ایده آل است یعنی المانی که سلف که مقاومت دارد. (سلفی که موازی شده با مقاومت)

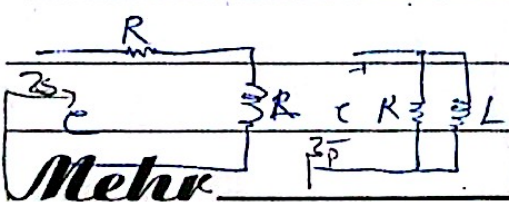

بررسی این که سری شده با مقاومت یا سری:

Mehr

Date: \_\_\_\_\_



Subject: \_\_\_\_\_

$$Z_s = R + j\omega L$$

$$Z = \frac{V}{I} \Rightarrow VZ = \Delta V - \Delta i$$

$$\Delta Z = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

$$Z_p = R \parallel j\omega L = \frac{j\omega RL}{R + j\omega L} \Rightarrow \Delta \theta_p = \frac{\pi}{4} - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$


پاسد

انرژی تلفات  $\Rightarrow P_{loss} = R_c |i_c|^2$   
 حالت سری

چون بوی نمودار هندسه را مانند داریم  
 سن مانند هم برقی بود به ولتاژ  
 رابطه دوم حساب می‌دهد.

(د) در نظر

مدار معادل ترانسفورماتور با بار واقعی

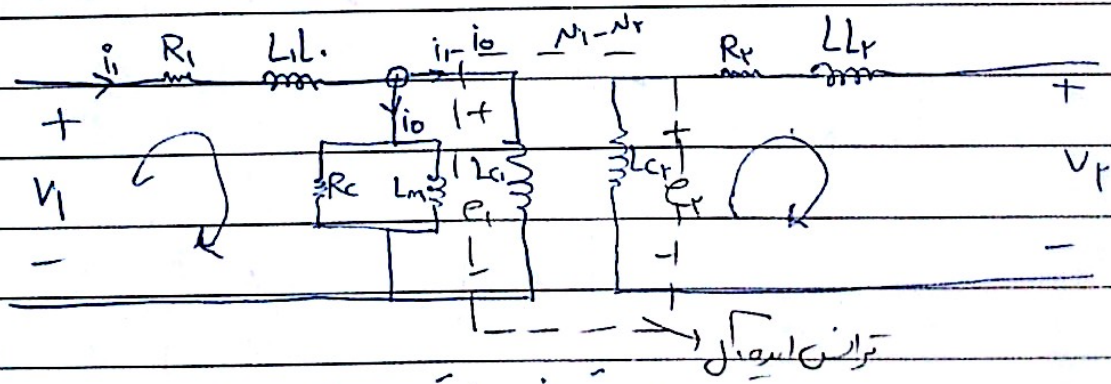

مدار معادل ترانس واقعی در حوزة زمان

$$\begin{cases} e_1 = \frac{N_1}{N_2} e_2 \\ \frac{i_1 - i_0}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \end{cases}$$


Mehr



Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

چون ولتاژ ورودی سینوسی است بنابراین می توان از مدار من قبل تبدیل فارادی

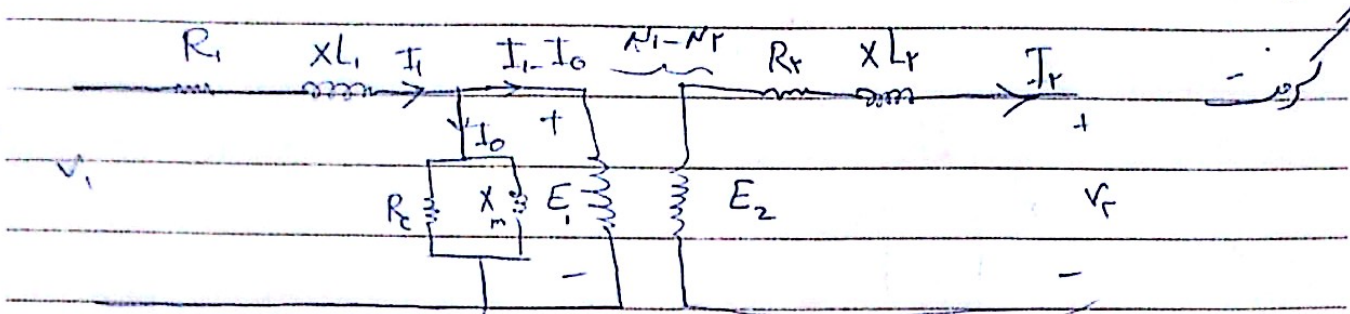


(با استفاده از گسین) مدار معادل واقعی ترانس

$$\begin{cases} X_{L1} = L_{L1} \omega \\ X_m = L_m \omega \\ X_{L2} = L_{L2} \omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \\ \frac{I_1 - I_0}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \end{cases}$$

انتقال پارامترهای ترانس به سمت اولیه:

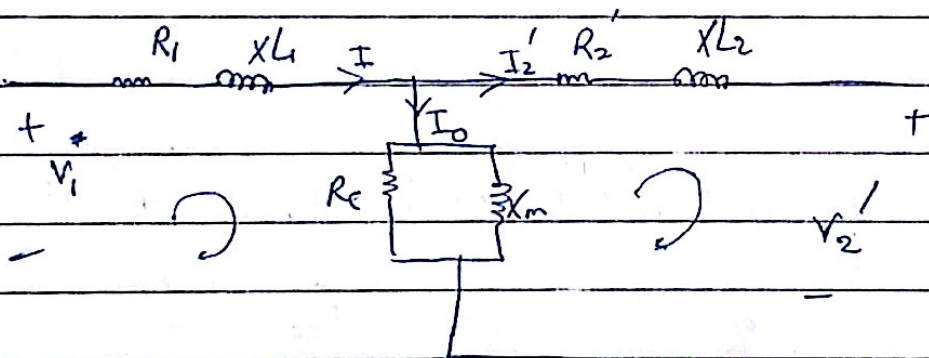

مدار معادل ترانس واقعی انتقال یافته به سمت اول

$$\begin{cases} R_2' = a^2 R_2 & Z_1 = a^2 Z_2 \\ X_{L2}' = a^2 X_{L2} & V_1 = a V_2 \\ V_2' = a V_2 \\ I_1' = \frac{1}{a} I_2 \end{cases}$$


Mehr

Date:




Subject:

\* مسائل پایه‌های ترانس پست‌ها

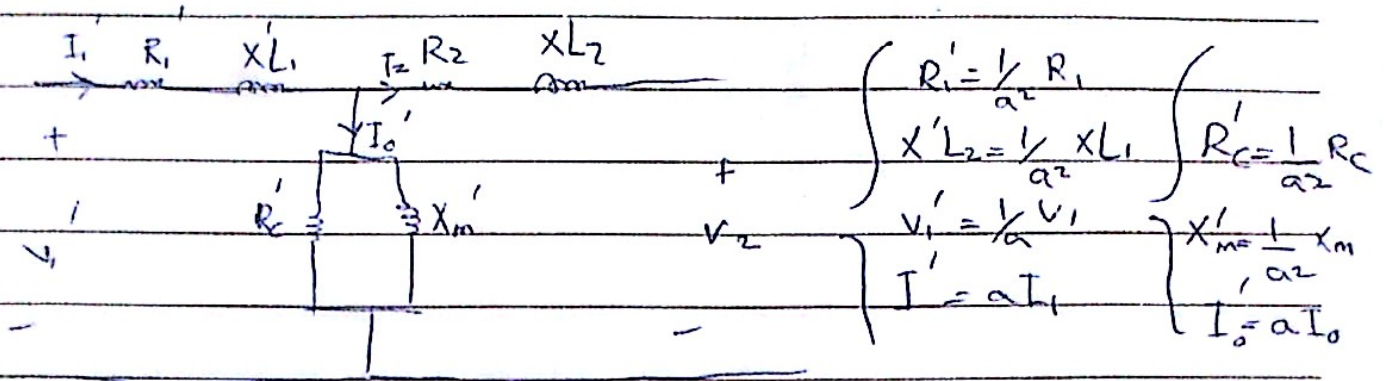


مدار معادل‌های معرّبی ترانس:

الف: از افت ولتاژسیم به اولیه صرف نظر می‌شود

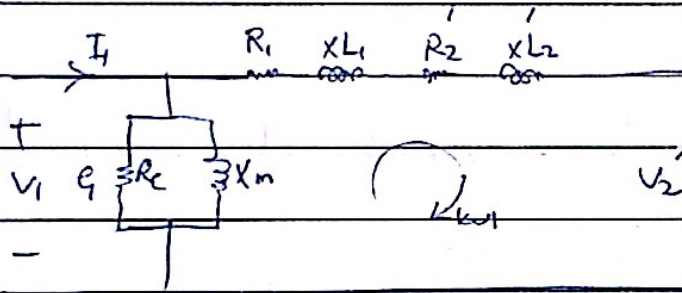

ب: از افت‌های سری (همه) صرف نظر می‌شود یعنی  $I_o = 0$

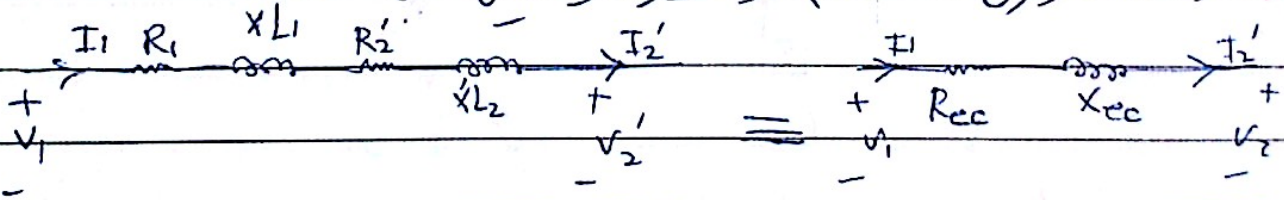

$$R_{ec} = R_1 + R_2'$$


$$X_{ec} = X_{L1} + X_{L2}'$$

ع) از جریان بی‌بارگی و مغناطیس اهمی سیم به هیچ‌جا صرف نظر می‌شود

Date: \_\_\_\_\_



Subject: \_\_\_\_\_

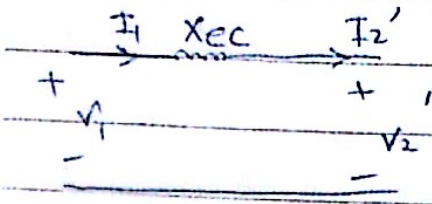

مثال) یک ترانس بتماز با مشخصات زیر تعریف است

$$R_1 = 0.1 \Omega$$

$$X_{L1} = 0.4 \Omega$$

$$V_1 = 400 (V)$$

$$R_2 = 0.125 \Omega$$

$$X_{L2} = 0.125 \Omega$$


$$V_2 = 2000 (V)$$

$$R_c = 452,52 \Omega$$

$$X_m = 149,25 \Omega$$

بار 9.0 kVA در یک ولتاژ نامی ثانویه بطرف توان 1.8 پس باز تعریف است


مطلوب است محاسبه ولتاژ و جریان نسبی اولی به کمک مدار معادل و اثبات (کامل) را

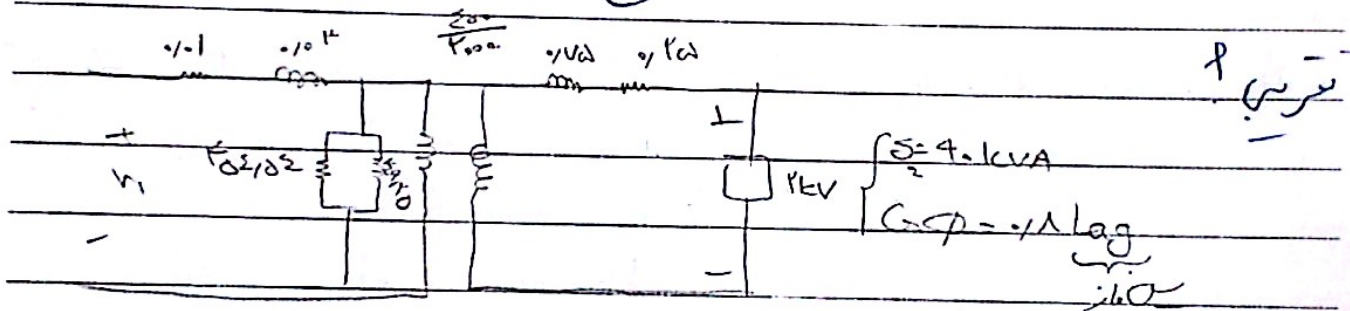

$$S = VI^*$$

$$S_2 = |V_2| |I_2|$$

$$|I_2| = \frac{|S_2|}{|V_2|} = \frac{9.0 \text{ kVA}}{2 \text{ kV}} = 4.5 (A)$$

 

$$\phi = \cos^{-1} 0.8 = -36.8^\circ$$

$$\Rightarrow I_2 = 4.5 \angle -36.8^\circ$$

$$I_1^* = \frac{S}{V} \Rightarrow I_1 = \frac{S^*}{V^*} = \frac{9.0 \text{ kVA}}{400} = 22.5 \angle 36.8^\circ$$

$$I_1 = 22.5 \angle -36.8^\circ$$

Mehr

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_


$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{a} \Rightarrow i_1 = \frac{1}{a} i_2 \Rightarrow I' = \frac{1}{a} I_2 = \frac{1}{\frac{1}{5}} \times 4A \angle -36.1^\circ = 20A \angle -36.1^\circ$$

نسبت تبدیل برای ترانس‌های ایده‌آل  $V_2' = a V_2 = \frac{1}{5} \times 2000 = 400 (V)$   
 دیتا داده نیست همیشه یک  $\frac{1}{a}$  بدو ترانس همواره

مقاومت استقالی آنه تا بوی غیر نزدیک معادلت اول

$$R_2' = a^2 R_2 = \frac{1}{25} \times 0.25 = 0.01$$

$$X_{L2}' = X_{L2} a^2 = \frac{1}{25} \times 0.173 = 0.00692$$

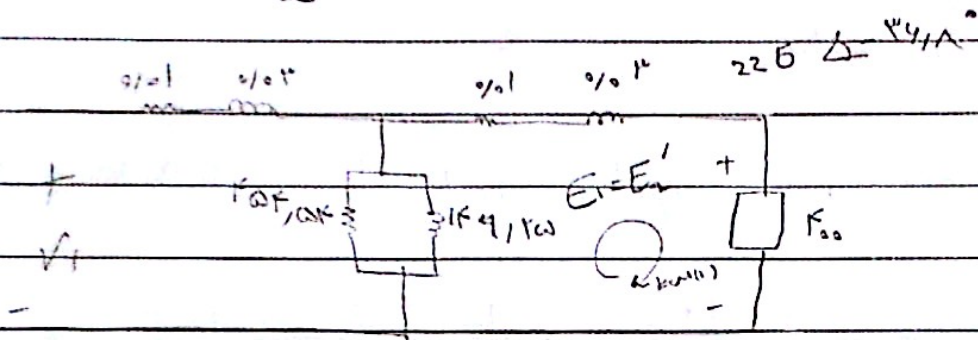

$$KVL(1) \Rightarrow E_1 = (0.01 + j0.00692) \times 20A \angle -36.1^\circ + 400$$

مجموع ولتاژهای سری  
 مجموع ولتاژهای در یک خط

$$= 211 \angle 34.7^\circ + 400$$

$$= 418.2 + 210.5j + 400$$

$$= 818.2 + 210.5j$$

$$K \cdot \frac{200}{100} \angle 36.1^\circ$$

$$x = |r| \cos \theta = 211 \cos 34.7^\circ$$

$$y = |r| \sin \theta = 211 \sin 34.7^\circ$$


$$Z = 818.2 \angle 0^\circ \parallel j 210.5 \angle 90^\circ = \frac{818.2 \angle 0^\circ \cdot j 210.5 \angle 90^\circ}{818.2 \angle 0^\circ + j 210.5 \angle 90^\circ} = \frac{j 172411.9}{818.2 + j 210.5}$$

Mehr

$$I_0 = \frac{E_1}{Z} = \frac{818.2 \angle 0^\circ}{121.5 \angle 14.1^\circ} = 6.7 \angle -14.1^\circ$$

Date:

الفنم ازاد سولتو سیم اولیہ صرف نظر کرد  
Subject: ( )

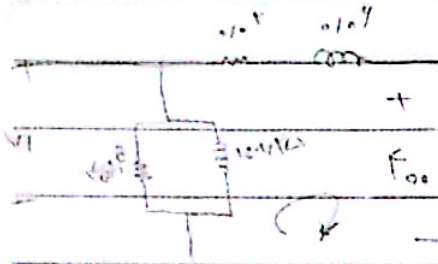

$225 \angle -39.8$

$$R_{eq} = R_1 + R_2' = 0.1 + 0.1 = 0.2$$

$$X_{eq} = X_1 + X_2' = 0.3 + 0.3 = 0.6$$

$$k_{vl} = V_1 = (0.2 + j0.6) \times 225 \angle -39.8 + 200$$

$$= 12.22 \times 225 \angle -39.8 + 200 = 2748 + j181 + 200$$

$$= 2948 + j181$$


$$= 2911.7 \angle 1.13^\circ$$

$$I_1 = I_0 + I_2' = 1.8 \angle -11.25^\circ + 225 \angle -39.8$$

$$= 1.8 \angle -11.25^\circ + 1801.4 - j1381.7$$

$$= 1810.7 - j1370.45$$

$$I_1 = 2271.38 \angle -37.2^\circ$$

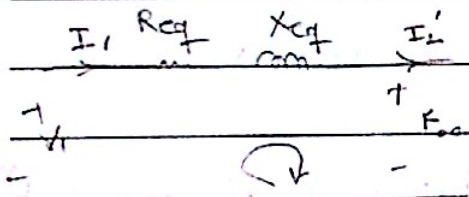

(ب) از جریان بهاری چشم پوشی کنیم ( $i_0 = 0$ )

$$k_{vl} : V_1 = (0.2 - j0.6) \times 225 \angle -39.8 + 200$$

$$= 2711.7 \angle 1.13^\circ$$

$$I = I_2' = 225 \angle -39.8$$

$$\eta = \frac{P_{out} \times 100 - P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100$$

بازمانده

$$P_{loss} = P_{Cu1} + P_{Cu2} + P_C \rightarrow \bar{w} = P_{Cu1} + P_{Cu2} + P_C$$

توان تلفات (سیم و سلف)

$$P_{Cu1} = R_1 |I_1|^2$$

$$P_{Cu2} = R_2 |I_2|^2 = R_2' |I_1|^2$$

Mehr

Date: \_\_\_\_\_



Subject: \_\_\_\_\_

$$P_{out} = \underbrace{|V_r| |I_r| \cos \phi}_{\text{است}} = |V_r'| |I_r'| \cos \theta$$

$$P_{cu} = R_{eq} |I_r'|^2$$

$$\eta = \frac{|V_r| |I_r| \cos \theta}{|V_r| |I_r| \cos \theta + R_{eq} |I_r'|^2 + R_f |I_2'|^2 + P_c} \times 100$$

بدین  $I_1 = I_2'$   
 $\uparrow I_1 = \dots$

$$\eta = \frac{|V_2'| |I_2'| \cos \theta}{|V_2'| |I_2'| \cos \theta + R_{eq} |I_2'|^2 + P_c} \times 100$$

اگر هم ثابت بودن شود  
 $R_{eq} |I_2'|^2$

$$\frac{d\eta}{d|I_r'|} \rightarrow \frac{|V_r'| \cos \theta (|V_r'| |I_r'| \cos \theta + R_{eq} |I_r'|^2 + P_c) - |V_r'| |I_2'| \cos \theta (|V_r'| \cos \theta + R_{eq} |I_r'|^2 + P_c)}{(|V_r'| |I_r'| \cos \theta + R_{eq} |I_r'|^2 + P_c)^2}$$

$$|I_r'| |V_r'|^2 \cos^2 \theta + R_{eq} |V_r'| |I_r'|^2 \cos \theta + P_c |V_r'| \cos \theta - |V_r'| |I_r'| \cos \theta - 2 R_{eq} |V_r'| |I_r'| \cos \theta = 0$$

$$R_{eq} |V_r'| |I_r'|^2 \cos \theta = P_c |V_r'| \cos \theta \Rightarrow P_c = R_{eq} |I_r'|^2$$

شرط max بودن  $\eta$

جریان کمتر به حالت روشن  
 و این زمان می شود

$$|I_r'|^{max} = \sqrt{\frac{P_c}{R_{eq}}}$$

باری که حالت روشن است  
 را ایستادن کند

$$S^{max} = |V_r'| \sqrt{\frac{P_c}{R_{eq}}}$$

$$\eta^{max} = \frac{|S^{max}| \cos \phi}{|S^{max}| \cos \phi + P_c} \times 100$$

Mehr

$$P_c + P_{cu} \stackrel{P_c = P_{cu}}{\Rightarrow} 2P_c < 121.4V <$$

Date:



Subject:

توان های ر سیم پیچ



$$e = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$e_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \frac{e_2}{e_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

ج. اول :  $e_1 = V_1$

$$e_1 = V_1 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a_{12}$$



$$e_2 = V_2$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a_{12}$$

$$\frac{i_1}{i_2} \neq \frac{N_2}{N_1}$$

$$-N_1 i_1 + N_2 i_2 + N_2 i_3 = 0 \Rightarrow N_1 i_1 = N_2 i_2 + N_2 i_3$$

$$i_1 = \frac{1}{a_{12}} i_2 + \frac{1}{a_{12}} i_3$$

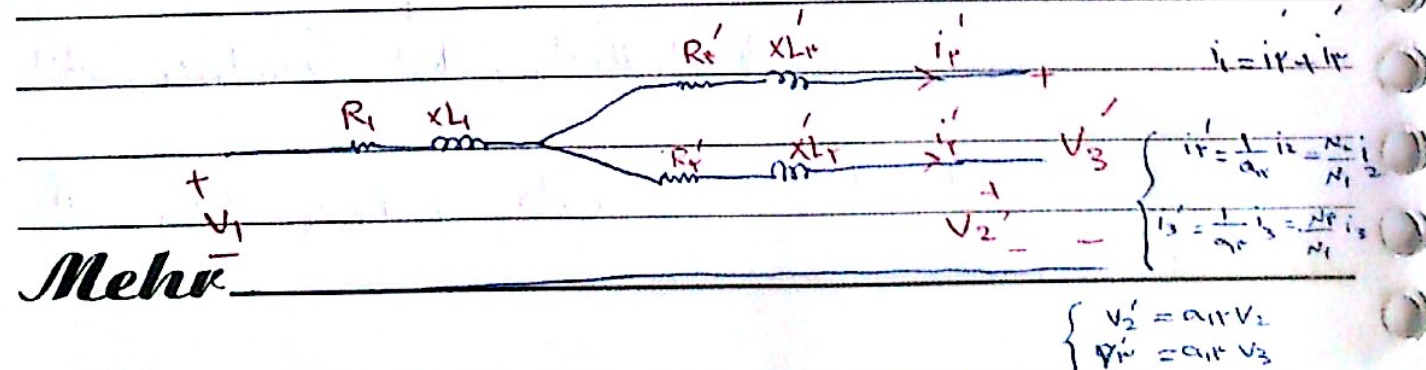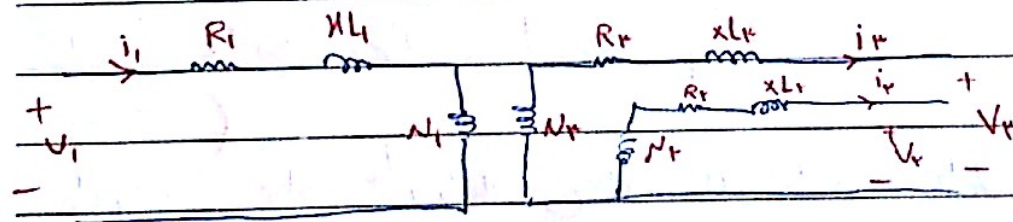


Mehr

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

کاربرد این مراحس صادره طرحانه ها برای تأمین دوبار استاندارد با توان صادره توان

حای مختلف است

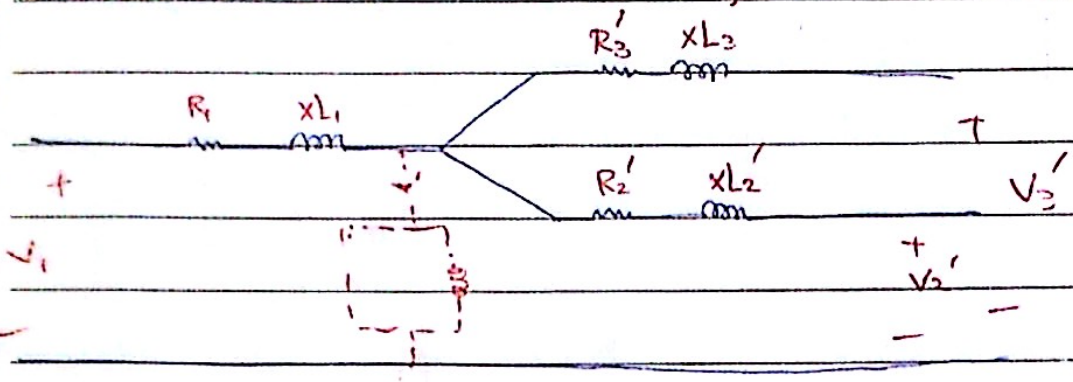

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{P_{out2} + P_{out3}}{P_{out2} + P_{out3} + P_c + P_{cu1} + P_{cu2} + P_{cu3}} \times 100$$

$$P_{out2} = |S_2| \cos \phi_2$$

$$P_{out3} = |S_3| \cos \phi_3$$

$$\eta = \frac{|V_2'| |I_2'| \cos \phi_2 + |V_3'| |I_3'| \cos \phi_3}{|V_2'| |I_2'| \cos \phi_2 + |V_3'| |I_3'| \cos \phi_3 + P_c + R_1' |I_2' + I_3'|^2 + R_2' |I_2'|^2 + R_3' |I_3'|^2} \times 100$$

تقسیم بار از لحاظ توان فرکانس هم می باشد

برای محاسبه معادله ها و الکتانس های سرکاد موازی مدار معادل نیاز به ایا یک

انبارش می باشد درگاه انبارش اتصال کوتاه است

الف انبارش به عبارتی در این حالت ثانویه و ثالثیه باز و ولتاژ خاص اولیه

Mehr




Date: / /

Subject: /

احمال می شود. همچنین از افت ولتاژ رسم بیج اولیه به علت کم بودن جریان سیم باری

(تعمیر) صرف نظر می شود

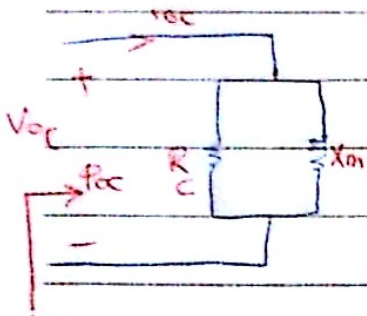


شبه از بارش سیم باری در ترانسفورهای معمولی است

در این حالت نیز از بارش از سیم با

کمترین ولتاژ انجام می گردد

با از بارش اتصال کوتاه اول: در این حالت سیم بیج ثانویه اتصال کوتاه در

مالش به بازش

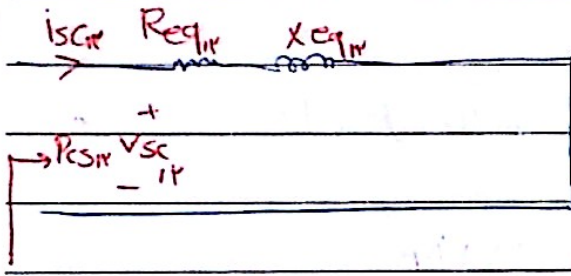

$$R_{eq} = R_1 + R_2'$$

$$X_{eq} = X_{L1} + X_{L2}'$$

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$


$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}}$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - (-R_{eq})^2}$$

من سیم بیج ثانویه اولیه و ثانویه انجام می شود یعنی در جریان نامی سیم بیج مورد

از بارش (یعنی هر جا) کمتر باشد از آن جا از بارش شروع می شود (کمترین جریان نامی)

(ج) از بارش اتصال کوتاه دوم:

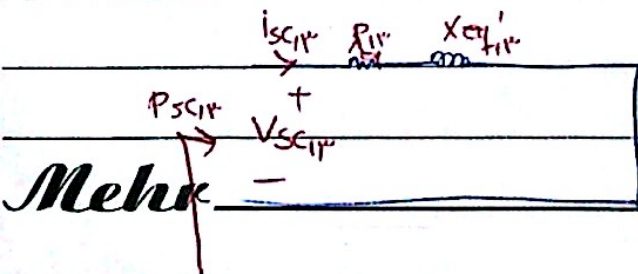

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$R_{eq_{T12}} = \frac{P_{SC12}}{I_{SC12}^2}$$

$$X_{eq_{T12}} = \sqrt{Z_{T12}^2 - R_{eq_{T12}}^2}$$


$$Z_{eq_{T12}} = \frac{V_{SC12}}{I_{SC12}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} R_{eq_{T12}} &= R_1 + R_2' \\ X_{eq_{T12}} &= X_{L1} + X_{L2}' \end{aligned} \right.$$

سیم سنج ثانویه باز و ثالثیه اتصال کوتاه شده و اندازه گیری از سمت فشارقوی سیم

سیم اولیه و ثالثیه انجام می شود.

(>) اندازه گیری اتصال کوتاه دوم: سیم اولیه باز و ثالثیه اتصال کوتاه.

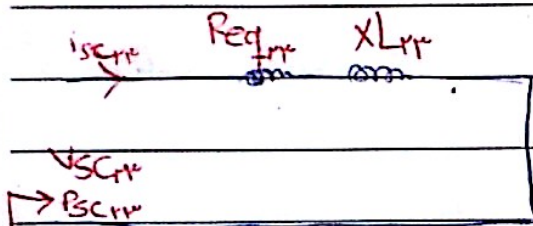

مشابه حالات قبل عمل می شود.

$$\left\{ \begin{aligned} R_{eq_{T22}} &= R_2 + R_1'' \\ X_{eq_{T22}} &= X_{L2} + X_{L1}'' \end{aligned} \right.$$

از فرمادله و مجهول بدست آمده در اندازه گیری اتصال کوتاه در بران محمولات

$$R_2' = a_{12}^2 R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{R_2'}{a_{12}^2} \quad a_{12} = \frac{N_1}{N_2}$$

را محاسبه کرد

$$R_1' = a_{11}^2 R_1 \Rightarrow R_1 = \frac{R_1'}{a_{11}^2}$$

در نظر سیم در اتصال کوتاه از 10 در بران 200 و ولتاژ از 100 و ولتاژ از 100 است

$$R_2 = \frac{R_2'}{(a_{12})^2} \quad a_{12} = \frac{N_2}{N_3}$$

در نظر

Mehr


Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

مثال) مدار جلال زیر ترانس رسم شده در شکل زیر آورده است، اگر مقدار  $I_2 = 50 \angle -30^\circ$

و  $I_3 = 50 \angle -45^\circ$ ، از مدار ارضه مطلوب است: الف) ولتاژهای ثانویه و اولیه

ب) توان ضایع و توان توان در ترانس های اولیه و ثانویه و تلفات

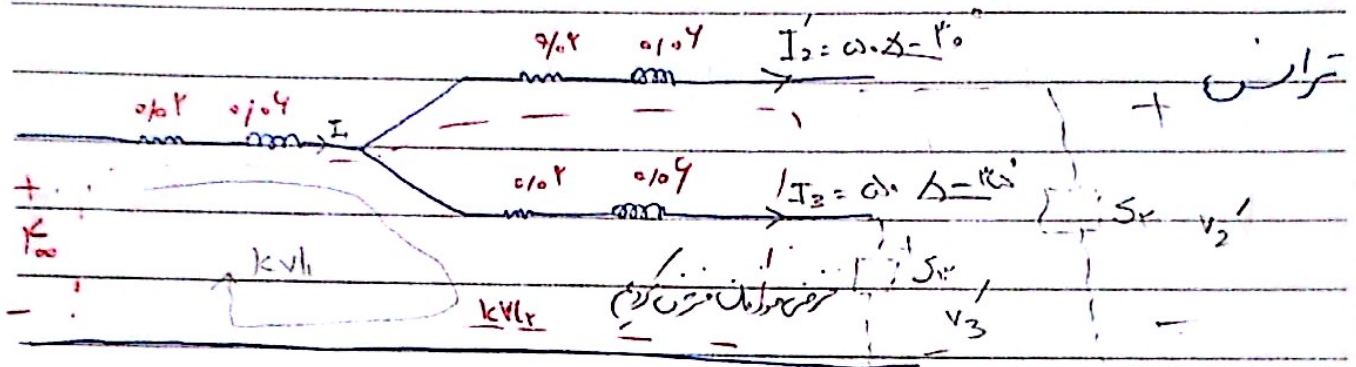

الف)

$$I_1 = I_2 + I_3 = 50 \angle -30^\circ + 50 \angle -45^\circ = 99.9 \angle -37.15^\circ$$

$$kV_{L1}: V_1' = K_{00} - (0.102 + j0.19) \times 99.9 \angle -37.15^\circ - (0.102 + j0.19) \times 50 \angle -30^\circ =$$

$$kV_{L2}: V_2' = K_{00} - (0.102 + j0.19) \times 99.9 \angle -37.15^\circ - (0.102 + j0.19) \times 50 \angle -30^\circ =$$

$$V_3' = 392.041 \angle -0.67^\circ$$

$$V_2' = 392.172 \angle -0.18^\circ$$

$$|S_1| = |V_1| |I_1| = 100 \times 100 = 10 \text{ kVA}$$

$$|S_2| = |V_2'| |I_2| = 392.172 \times 50 = 19.6086 \text{ kVA}$$

$$|S_3| = |V_3'| |I_3| = 392.041 \times 50 = 19.60205 \text{ kVA}$$

$$P_1 = \Phi_{V_1} - \Phi_{I_1} = 0 + 37.15 - 37.15 \rightarrow \text{توان تلفات} = 0.18234$$

Mehr

Date: \_\_\_\_\_



Subject: \_\_\_\_\_

$$\Phi_2 = \Phi_{I_2} - \Phi_{I_2'} = -1 \text{ mV} + 10^\circ = 1.91 \text{ mV} \Rightarrow \text{CSP}_2 = 0.1872 \text{ mV} \quad \text{مربوط به خروجی}$$

$$\Phi_3 = \Phi_{I_3} - \Phi_{I_3'} = -1.0 \text{ V} + 10^\circ = 1.9 \text{ V} \Rightarrow \text{CSP}_3 = 0.1828 \text{ V} \quad \text{مربوط به خروجی}$$

حل سوال:  $S = |V| |I|^*$  (نسبت توان ورودی به خروجی)

$$S_i = |V_1| |I_1|^* = 500 \times 100 \times 10^{-3} \times 10^{-3} = 50 \text{ mVA}$$


$$S_r = |V_2| |I_2|^* = 19.92 \text{ V} \times 0.1 \text{ mA} \times 10^{-3} = 1.992 \text{ mVA}$$

$$S_r = |V_3| |I_3|^* = 19.92 \text{ V} \times 0.1 \text{ mA} \times 10^{-3} = 1.992 \text{ mVA}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{P_{out1} + P_{out2}}{P_{in} = P_{out1}} \times 100 = \frac{|S_i| \text{CSP}_2 + |S_i| \text{CSP}_3}{|S_i| \text{CSP}_1} \times 100 \quad (e)$$

$$= \frac{19.92 \text{ mV} \times 0.1 \text{ mA} + 19.92 \text{ mV} \times 0.1 \text{ mA}}{50 \times 10^{-3} \times 10^{-3}} \times 100 = 41.92\%$$

(۴) ترانس:

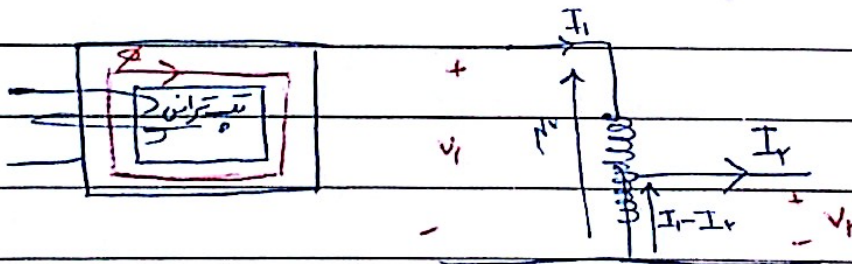

$$e = N_1 \frac{d\phi}{dt} \quad e = \frac{N_1}{N_2}$$

$$e_r = N_2 \frac{d\phi}{dt} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad \text{نسبت تبدیل}$$

$$(N_1 - N_2) I_1 + N_2 (I_1 - I_2) = 0 \Rightarrow N_1 I_1 = N_2 I_1 + N_2 I_2 - N_2 I_2 = 0$$

Mehr


$$\Rightarrow N_1 I_1 = N_2 I_2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a}$$

Date: \_\_\_\_\_




Subject: \_\_\_\_\_

### ساخت اتوترانس با برانس معمولی :

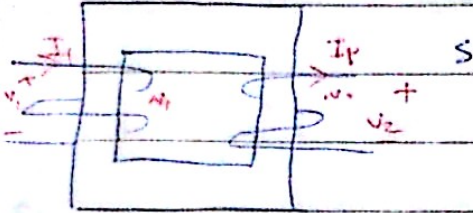


$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = a$$

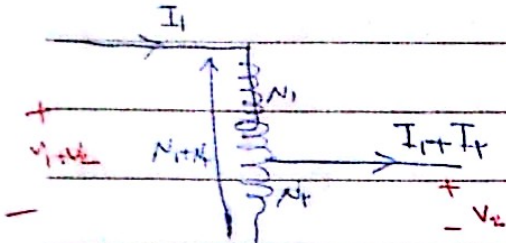

$$S_{AT} = V_2 (I_1 + I_2) = V_2 I_1 + V_2 I_2$$

اتوترانس کاهشده

$$= \frac{1}{a} V_2 I_2 (1 + \frac{1}{a}) = (1 + \frac{1}{a}) S$$

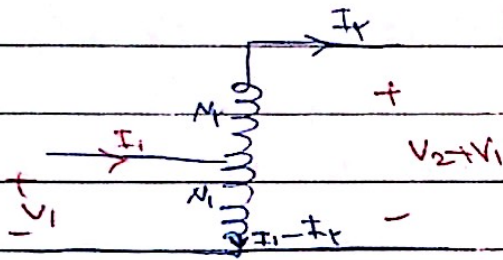

$$S_{AT} = (V_1 + V_2) I_2 = V_1 I_2 + V_2 I_2$$

اتوترانس افزایشده

$$= a V_2 I_2 + V_2 I_2 = V_2 I_2 (a + 1) = (a + 1) S$$

معنی برانس معمولی کاهشده باره  $S_{AT} = (a + 1) S$   $S_{AT} > S$   
 اتوترانس افزایشده

معنی برانس معمولی افزایشده باره  $S_{AT} > S$   
 اتوترانس کاهشده

مزایای اتوترانس حاسی که از برانس معمولی ساخته میشه بشود :

(1) افزایش توان (2) با توجه به این که تلفات تقریباً ثابت است.

راندمان افزایش پیدا میکنه (3) داشتن رشتی علی اتوترانس کمتر از برانس

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

نهم مرتبه فیزیک: مسوالتی در خصوص بار ولتاژ متغیر در اختیار گذاشت.

مسئله: یک ترانس ۱۲۰ (V) به ۴۸۰ (V) و ۵۰ kVA به صورت یک ترانس فوق العاده استوار


می شود که از طرف یک منبع ۴۸۰ (V) بار ۴۸۰ (V) که تلفاتش را در نظر می گیریم می کشد ترانس که ولتاژ

به صورت ۱۲۰ (V) در بار کامل با ضریب قدرت ۰.۸ از طرف منبع می کشد ولتاژ

را در مان ۹۶۵ (V) است. شکل از ترانس را در رسم می کشد. (ب) تعداد kVA

ترانس را در دست آورید (ج) را در مان ترانس را در مان که با بار کامل در ضریب

قدرت ۰.۸ از طرف می کشد را محاسبه کنید. P

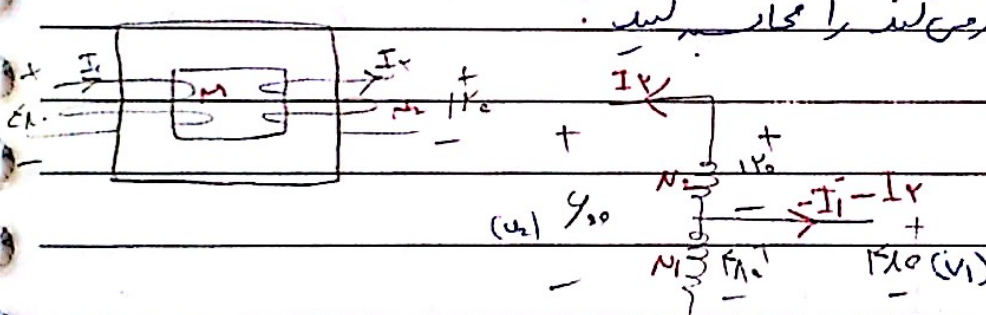

$$1) \left| S_{AT} \right| = V_1 (-I_1 - I_2) = -V_1 I_1 - V_1 I_2 = -V_2 I_2 - a V_2 I_2 = -(1+a) S$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{480}{120} = 4 \quad \left| S_{AT} \right| = | -5S | = 5 \times 200 = 1000 \text{ kVA}$$

از سمت بار  
از سمت منبع  
تلفات  
تلفات

Mehr

Date: \_\_\_\_\_





Subject: \_\_\_\_\_

$$\eta_{AT} = \frac{P_{out AT}}{P_{out AT} + P_{loss AT}} = \frac{|S_{AT}|_{G\phi} \times 100}{|S'_{AT}|_{G\phi + P_{loss}} \times 100} = \frac{V_{200} \times 0.18}{V_{200} \times 0.18 + 1.25} \times 100 = \frac{36}{36 + 1.25} \times 100$$

$$P_{loss} = \frac{P_{out}}{\eta} - P_{out} = \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) P_{out} = \left(\frac{1}{0.94} - 1\right) \times 36 \times 0.18$$

$$= 1.25 \text{ (kVA)} \times$$

مواردی کردن بر اساس فرمولهای یک فاز:

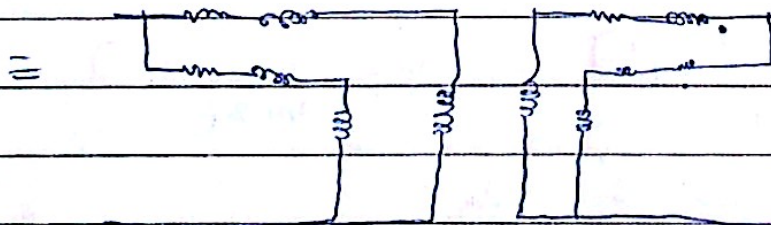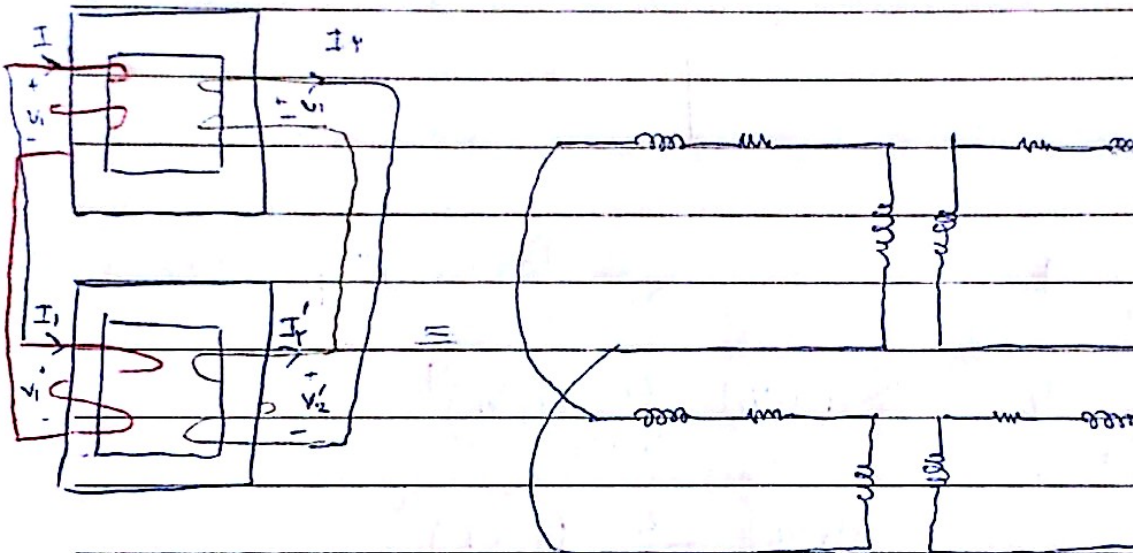



\* یکی از مهم ترین روش های مواردی کردن لامپ های فرکانس بالا برای یک فاز برابر بودن است

Mehr

مستقل از استاد

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

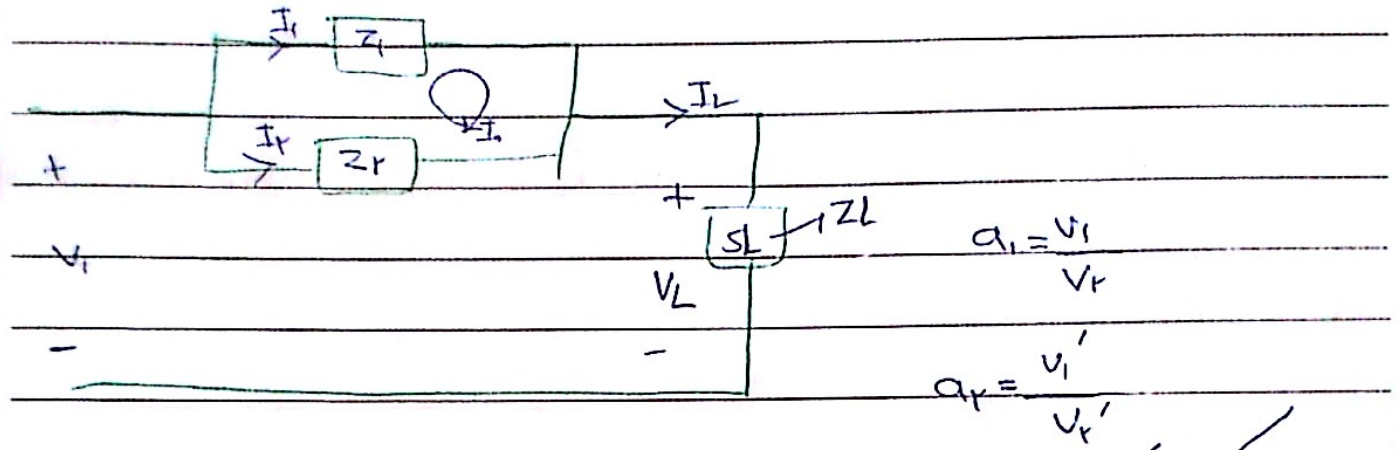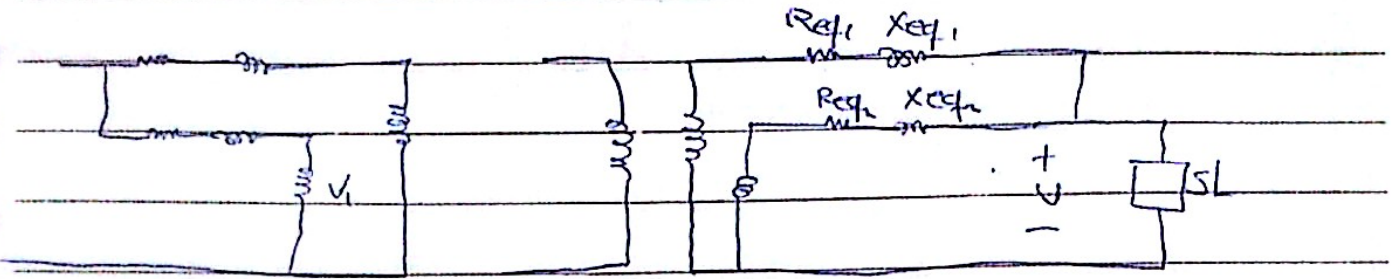

$$a_1 = \frac{V_1}{V_r}$$

$$a_r = \frac{V_1'}{V_r'}$$

$$I_1 = \frac{Z_r}{Z_1 + Z_r} I_L$$
←  $I_0 = 0$  چون می بینیم اگر

$$I_r = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_r} I_L \Rightarrow \textcircled{I_1 V_1} = \frac{Z_r}{Z_1 + Z_r} \textcircled{I_L V_L}^{S_L}$$

$$\frac{I_1}{I_r} = \frac{Z_r}{Z_1} \Rightarrow \textcircled{I_r V_L}^{S_r} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_r} \textcircled{I_L V_1}^{S_L}$$

$$S_1' = \frac{Z_r}{Z_1 + Z_r} S_L \textcircled{2} \quad S_r' = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_r} S_L \textcircled{3}$$

$$\Rightarrow \frac{S_1'}{S_r'} = \frac{Z_r}{Z_1}$$

$$\textcircled{1} \quad S_1' + S_r' = S_L \Rightarrow \left(1 + \frac{Z_r}{Z_1}\right) S_1' = S_L \Rightarrow S_1' = \frac{S_L}{1 + \frac{Z_r}{Z_1}}$$

Mehr \_\_\_\_\_



Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$1, 2, 3 \Rightarrow \frac{S_1}{S_L} = \frac{Z_r}{Z_1 + Z_r} \times 100 \Rightarrow \% S_1 = \frac{Z_r}{Z_1 + Z_r} \times 100$$

$$\% S_1' = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_r} \times 100$$

$$\begin{cases} S_1 = V_1 I_1 \\ S_2 = V_2 I_2 \end{cases}$$

مقادیر احتمالی


دوران به فاز با تعداد دوری و برای امپدانس های  $Z_a = 0.15 + j0.1$

نسبت به این نسبت به این نسبت اگر اعداد مدار را نیم کنیم بار 100 kW را با صید

$$S_A = \frac{Z_B}{Z_A + Z_B} \times S_L = \frac{0.15 + j0.1}{1 + j1.3} \times 110 \angle 34.1^\circ = 10 \angle 180^\circ \times 110 \angle 34.1^\circ = 1100 \angle 164.1^\circ$$

$$S_B = \frac{Z_A}{Z_A + Z_B} \times S_L^*$$

$$S_L = P_L + jQ_L$$

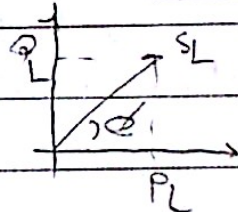

$$\cos \phi = \frac{P_L}{S_L}$$

$$P_L = S_L \cos \phi$$

$$\Rightarrow S_L = \frac{P_L}{\cos \phi} = \frac{1000}{0.8} = 1250 \text{ kVA}$$

$$S_L = 1250 \angle 36.87^\circ$$

$$* : \frac{0.15 + j0.1}{1 + j1.3} \times 1100 \angle 34.1^\circ = 110 \angle 164.1^\circ \times 1100 \angle 34.1^\circ = 121000 \angle 130^\circ$$

$$= 121 \text{ kVA} \angle 130^\circ$$

Mehr


Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

فصل دوم: موتور القایی (اندرسون یا استرون) سه فاز

حرد سه فاز کار در یک انرژی الکتریکی به مکانیکی را انجام می دهد موتور می تواند در جهت

پیش از  $V_0$  موتورهای الکتریکی از نوع القایی هستند

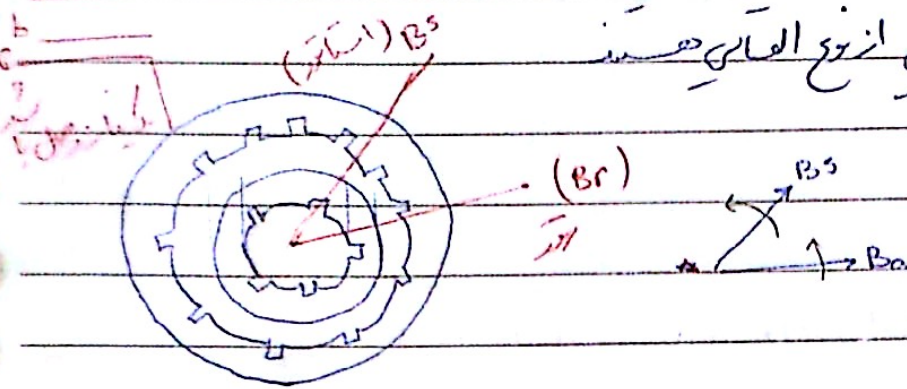

موتور سه فاز دارای دور است

$$B_a(\alpha, t) = b(\alpha) C_m \omega t$$

$$b(\alpha) = B_m C_m \alpha$$

$$B_m(\alpha, t) = B_m C_m \alpha C_m \omega t \rightarrow \underbrace{B_m C_m \omega t}_{\text{معادله سینوس}} + \underbrace{B_m C_m \omega t}_{\text{معادله کسینوس}}$$


در صورتی که از تقسیم یک فاز از معادله نیم موتور تاریخی نیز می توانیم رابطه بالا

حال فرض کنیم سه فاز را اول کنیم

$$B_a(\alpha, t) = b_a(\alpha) C_m \omega t$$

$$B_b(\alpha, t) = b_b(\alpha) C_m (\omega t - 120^\circ)$$

$$B_c(\alpha, t) = b_c(\alpha) C_m (\omega t + 120^\circ)$$

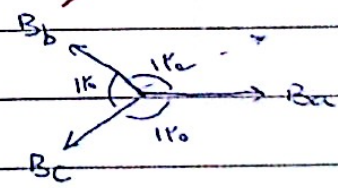

$$b_a(\alpha) = B_m C_m \alpha$$

$$b_b(\alpha) = B_m C_m (\alpha - 120^\circ)$$

$$b_c(\alpha) = B_m C_m (\alpha + 120^\circ)$$

$$B(\alpha, t) = B_a(\alpha, t) + B_b(\alpha, t) + B_c(\alpha, t)$$

Mehr

$$B_m C_s \alpha C_s \omega t + B_m C_s (\alpha - 120^\circ) C_s (\omega t - 120^\circ) + B_m C_s (\alpha + 120^\circ) C_s (\omega t + 120^\circ)$$

$$= B_m \frac{C_s}{P} (\omega t + \alpha) + B_m \frac{C_s}{P} (\omega t - \alpha) + B_m \frac{C_s}{P} (\alpha + \omega t - 120^\circ) +$$

$$B_m \frac{C_s}{P} (\omega t - \alpha) + B_m \frac{C_s}{P} (\alpha + \omega + 120^\circ) + B_m \frac{C_s}{P} (\alpha - \omega t) =$$

$$\omega = 120f$$

$$\frac{4}{P} B_m C_s (\omega t - \alpha) \quad \omega \text{ میان دوار با سرعت } \omega$$

طبق رابطه فوق در حالتی که فاز یک دوار با سرعتی متناسب با مکان

تغییر می دهد خواهد آمد.

همواره تعداد قطب های استاتور در دوار با هم برابرند در غیر این صورت اصلاً تعریف ماستین


سنجی ندارد.

$$\omega = \frac{4\pi f}{P} \quad \text{فرکانس تغذیه} \quad (1) \quad \text{(همیشه مضرب زوج از اعداد)}$$

$\omega$  میان دوار  
 $P$  تعداد قطب های موتور

$$N_s = \frac{120f}{P} (r_p) \quad \text{(دور بر دقیقه)} \quad (2)$$

$$n_s = \frac{120f}{\gamma \cdot P} (r_p) \quad \text{(دور بر ثانیه)} \quad (3)$$

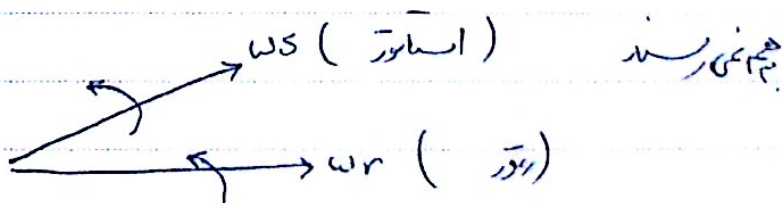

$$\text{کاهش} \quad \omega_s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \times 100 \Rightarrow \omega_r = (1 - s) \omega_s \quad \left( \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$$

$$\Rightarrow \text{کاهش} \leq 1 \quad N_r = (1 - s) N_s \quad (\text{rpm})$$

در لحظه استارت  $t=0$ ،  $\omega_r=0$ ، کاهش را می باشد.

در بارهای بزرگ  $\omega_r$  زیاد می شود (چون  $\omega_r$  کم می شود)

$$s = \frac{N_s - N_r}{N_s} = \frac{N_s - n}{N_s} \times 100$$

معمولاً در صنعت از موتورهای القایی قفسه سنجی استفاده می شود، مزیت این موتورها استحکام


بالایی است و عیب آن ها عدم امکان اضافه نمودن مقاومت های خارجی جهت کم کردن

سرعت راه اندازی است. در این نوع موتورها جایی سیم پیچ از سش (سکول) آلومینیومی

استاده می شود.

\* جهت اتصال سیم پیچ های موتور را به صورت ستاره می کنیم

مدار معادل : در حالت راه اندازی (  $s=1$  )

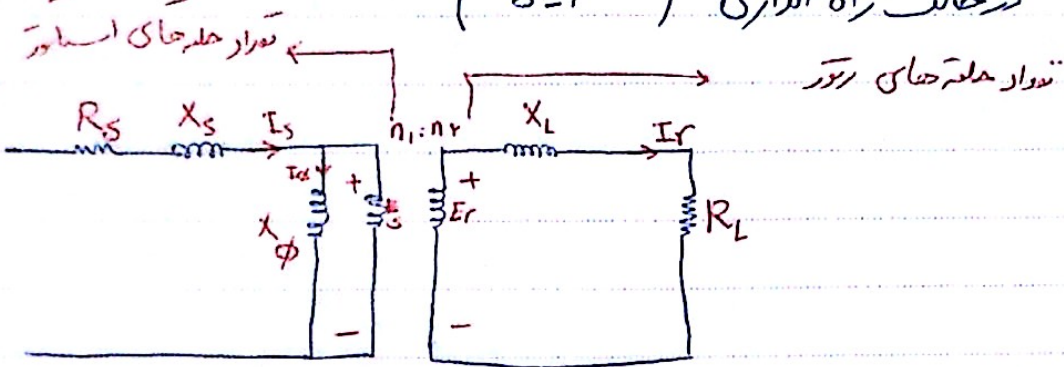

مرف  $\left( \omega_r = \frac{K \pi f_r}{P} \quad f_r \neq f_s \right)$  مرف


$\omega_s = \frac{K \pi f_s}{P} \quad f_r < f_s$

اندولانس لری  $X_r = \pi f_r L_r$  اندولانس لری  $L_r$  نسبتی  $\frac{L_r}{L_s}$  نسبتی  $\frac{f_r}{f_s}$

$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} = -\frac{\omega_r}{\omega_s} + 1 \Rightarrow \frac{\omega_r}{\omega_s} = 1 - s \Rightarrow \frac{f_r}{f_s} = \frac{f_r}{f_s}$

مرف  $\left( \frac{f_r}{f_s} = 1 - s \Rightarrow f_r = (1 - s) f_s \right)$

مدار معادل یک موتور القایی سه فاز معادل :

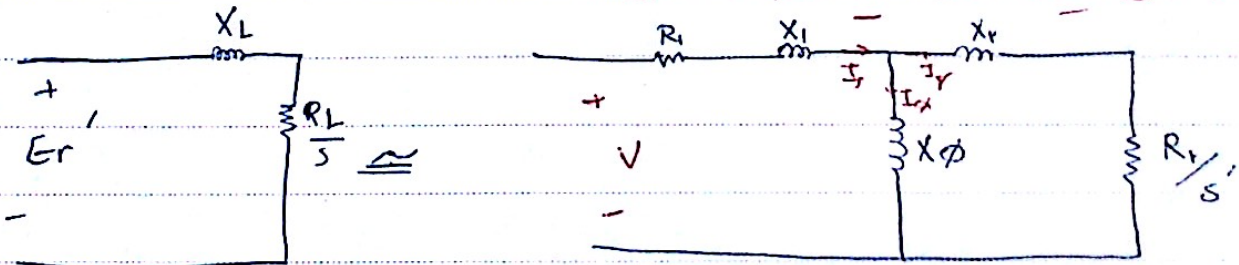

$$\left\{ \begin{array}{l} X_i = X_s \\ R_i = R_s \\ X_r = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^2 X_L \\ R_r = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^2 R_L \end{array} \right.$$

Subject

Date

0 < s < 1

$$f_r = s f_s$$

$$\Rightarrow E_r = s E_r'$$

$$E_r' = \frac{n_r}{n_s} E_s$$

$$-s E_r' + s X_L + R_L I_r = 0$$

$$-E_r + X_L + \frac{R_L}{s} I_r = 0$$

وہاں  
سے

$$X_L = \pi f_r L_r \Rightarrow X_r = s X_r'$$

$$\omega_s = \frac{K \pi \phi_s}{P}$$